

روش اجرای نصب تجهیزات هیدرومکانیکال - درافت تیوب

۱- آماده سازی دریچه های درفت تیوب

سوراخکاری محل نشیمن برنزهای جانبی

برای این منظور از تسمه های برنسی سوراخکاری شده موجود به عنوان الگو برای سوراخکاری نشیمن روی دریچه استفاده می شود و سپس از نشانه گذاری ، توسط ابزار دریل مگنت سوراخکاری انجام شده و متعاقباً قلاویز کاری صورت می پذیرد.

توضیح اینکه برای استقرار دریل مگنت در صورت نیاز نسبت به اتصال یک قطعه پلیت رنگ آمیزی نشده به کنار دریچه ها اقدام شده و متعاقباً محل آسیب دیدگی ناشی از عملیات سوراخکاری تاج آپ میگردد.

بستن لاستیک

ابتدا محل بکرهای لاستیک توسط ریسمان کار به لحاظ تختی کنترل شده و خطاهای جزیی تختی که در تلرانس های مورد پذیرش عملیات آهنگری وجود دارد توسط فیلر گذاری لاستیکی رفع میشود.

متعاقباً لاستیک های طرفین و پیشانی با مقداری اضافه طول از مقدار نقشه، روی بکرهای لاستیک قرار داده شده و موقعیت سوراخهای دریچه روی لاستیک ها مارک میگردد سوراخکاری لاستیک توسط ابزار پانچ دورانی و ضربه ای انجام میشود و متعاقباً نسبت بستن لاستیک روی دریچه ها توسط کیپرها و پیچ و مهره های مربوطه اقدام میشود.


قطعات کرنر بعد از بسته شدن لاستیک های طرفین به گوشه های دریچه اضافه شده و توسط چسب به مقطع لاستیک های موجود طرفین و متعاقباً توسط کیپر و پیچ و مهره محکم میشود.

بستن گاید های جانبی

جهت بستن گاید های جانبی رعایت اندازه پشت تا پشت قطعات گاید روی دریچه از اهمیت بالایی برخوردار است با توجه به و خود خلاصی داخلی تلرانس ساید پلیت های هر دریچه لازم است ابتدا اندازه پشت تا پشت ساید پلیت های دریچه برداشت شود و سپس جهت حصول مقدار دقیق ابعاد گایدهای جانبی با تنظیم میزان لاستیک فیلر مابین گاید جانبی و ساید پلیت به اندازه دقیق پشت تا پشت گایدهای جانبی روی دریچه دست یافت.

اندازه گیری در این ناحیه نیازمند استفاده از دو عدد شمشه آلومینیومی میباشد.

تنظیم فاصله مرکز گاید جانبی تا روی سطح برنزهای فشارگیر نیز با کمک سوراخهای لوپیایی روی ساید پلیت مطابق مقدار دقیق نقشه قابل دستیابی میباشد.

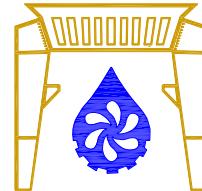

۲- نصب فیکس پارتها

آماده سازی محل نصب

اسکافلد بندی محدوده این عملیات جهت دسترسی آسان به کل محدوده نصب فیکس پارتها با امکان دسترسی جهت کنترل های حین فرآیند و نهایی.

نصب فیکس پارت‌های محدوده Working zone

اندازه برداری عین ساخت شیارهای بتن ریزی شده فاز ۱ و انتقال از بالای شیار به محدوده کف و تعیین موقعیت صحیح نصب قطعه کف.

نصب سیل بیم کف در موقعیت صحیح مطابق برداشت ابعادی مرحله قبل (توضیح اینکه اجرای بتن ثانویه سیل بیم پس از نصب و کنترل رقوم و تحکیم ، در این مرحله بلامانع است ولی ضرورتی ندارد و میتوان کل بتن ثانویه فیکس پارت را در انتهای نصب تجهیزات فیکس پارت و ریل به یکباره انجام داد).

پس از تنظیم و تحکیم قطعه سیل بیم، قطعات فیکس پارت جانبی و متعاقباً پیشانی در موقعیت مطابق نقشه نصب شده و توسط شاقول و ریسمان کنترل تختی و هم صفحه بودن سطوح استیل صورت میگیرد. تنظیم فیکس پارتها توسط بولتهای متصل شونده به بیس پلیت که در نقشه ها برای این منظور پیش بینی شده اند انجام میگردد. متعاقباً توسط همین بولتها و در صورت نیاز با آهن کشی مظاعف عملیات تحکیم فیکس پارتها جهت آماده سازی تحمل فشارهای ناشی از اجرای بتن ثانویه انجام شده و در نهایت جوشکاری قطعات به یکدیگر انجام خواهد پذیرفت.

توضیح: جهت حفظ ایمنی محدوده فوقانی شیار در این مرحله پس از بازکردن حفاظ شیار در تراز ۲۲۸ نسبت به اجرای نرده روی بیس پلیتهای اطراف دهانه که برای این منظور پیش بینی شده است اقدام خواهد شد. رعایت تخته ریزی مناسب روی اسکافلدها و تحکیم آنها و استفاده از لوازم حفاظت فردی و کمربند ایمنی و بکارگیری نرdban و هرگونه مسیر دسترسی ایمن جهت مهیا سازی شرایط نصب و متعاقباً کنترل، از الزامات ایمنی این عملیات میباشد.

نصب ریلهای جانبی

برای این منظور با رعایت فاصله صحیح از روی سطح استیلهای فیکس پارت جانبی نسبت به بستن ریسمان و سیم پیانو شاقولی در طرفین شیار اقدام شده و ریلهای جانبی با کنترل تخته و اعوجاج نسبت به این ریسمانها در دو جهت تنظیم شده و توسط بولتهای رگلاز به بیس پلیتها نصب، تنظیم، و تحکیم میگردد. متعاقب کنترل نهایی و تأیید،



جوشکاری قطعات به یکدیگر انجام شده و سطح گرده جوش در نواحی جوشکاری سنگزنانی و تسطیح(Flushing) میگردد. پس از انجام کنترلهای نهایی ، در این محدوده با رعایت الزامات استحکامی قالبها و رعایت ارتفاع لیفت بتن ثانویه و پیش بینی های لازم جهت جلوگیری از بیرون زدگی بتن از سطح قطعات فیکس پارت و ریل، اجرای بتن ثانویه بلامانع خواهد بود.

تاج آپ

بعد از اجرای بتن ثانویه و تمیز کاری باقیمانده های عملیات ساختمانی، نسبت به رفع نقاچص رنگ آمیزی قطعات مطابق دستورالعمل رنگ آمیزی و تاج آپ اقدام خواهد شد.

۳- نصب دریچه ها

پس از اجرای بتن ثانویه و کنترل مجدد سطح فیکس پارت و بتن به لحاظ عدم بروز تغییر شکل در قطعات و یا هرگونه بیرون زدگی و برآمدگی در سطح بتن ثانویه، نسبت به استقرار دریچه در داخل شیار اقدام میگردد.

بستن ادوات بای پاس

متعاقب استقرار دریچه در داخل موقعیت Working zone، نسبت به نصب ادوات بای پاس و میله خلاص کن لیفتینگ روی دریچه ها اقدام میشود.


تست خشک

برای این منظور با ایجاد شرایط مشابه هد آب روی دریچه توسط ابزار جک روغنی و یا گوه فلزی نسبت به فشرده سازی لاستیک های آبیندی اقدام شده و تست خشک به روش زیر انجام میپذیرد. درصورت وجود فضای تاریک و عاری از نور در پائین دست دریچه، نسبت به بازرسی چشمی سطوح درگیر بین لاستیک و استیل به روش تست نور اقدام خواهد شد. درصورت نیاز میتوان نسبت به کنترل میزان فشردگی لاستیک روی سطوح استیل با ابزار فیلر فلزی به سایز ۰.۲ میلیمتر اقدام نمود. درصورت وجود هرگونه خطأ و عبور فیلر از مابین سطح لاستیک و استیل به سادگی، نسبت به خروج دریچه از شیار و رفع موارد عیب تست خشک اقدام شده و مراحل تست مجدداً تکرار میگردد.

تست روانی حرکت با لیفتینگ

متعاقب رفع عیوب تست خشک و اطمینان از صحت میزان فشردگی لاستیک و درصورت نیاز تنظیم گایدهای جانبی، نسبت به استقرار سازه لیفتینگ در شیار و اجرای عملیات مانور دریچه در شیار توسط سازه لیفتینگ اقدام خواهد شد.

روش عملکرد لیفتینگ در دستورالعمل مصور جداگانه ای مربوط به این تجهیز ارائه خواهد شد.

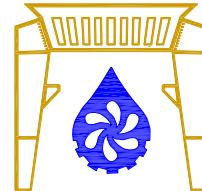

تست تر

پس از آب اندازی به بالادست دریچه، نسبت به تست تر دریچه اقدام خواهد شد. تست تر دریچه مشروط به میزان هد آب به مقدار پیش بینی شده در طول دوره بهره برداری میباشد و درصورتیکه میزان ارتفاع آب پشت دریچه از مقدار پیش بینی شده در طراحی دریچه کمتر باشد، قضاوت در خصوص میزان نشتی آب منوط به ارزیابی شرایط توسط طراح خواهد بود. مع الوصف درصورت مهیا بودن شرایط تست تر، میزان نشتی مجاز دریچه برابر با ۰.۱ لیتر بازای هر ثانیه و بازای هر متر طول لاستیک دریچه میباشد.

به عنوان مثال برای دریچه های درافت تیوب به متراژ لاستیک آبیندی برابر با ۱۶.۵ متر میباشد، میزان نشتی مجاز این دریچه در هر ثانیه ۱.۶۵ لیتر میباشد.

۴- ایمنی

اصول ایمنی نصب تجهیزات

نصب اسکافلد و نردنban مناسب جهت سهولت دسترسی ها و نصب و کنترل فرآیند.

استفاده از لوازم حفاظت فردی نظیر کمربند ایمنی، کلاه ایمنی، دستکش، کفش ایمنی، لوازم حفاظتی جوشکاری، و مواردی از این دست.

آموزش پرسنل جهت رعایت اصول ایمنی با رعایت ملاحظات کیفی و فنی و زمانبندی.

موارد ایمنی عملیات ساختمانی

تخليه فضای نصب از هرگونه ضایعات مربوط به عملیات بتن ریزی.

تخليه آب و مسدود ساختن مجاری انتقال دهنده آب به محدوده نصب فیکس پارت کف.

تمیزکاری سطوح شیار در بتن فاز ۱ به لحاظ نبود قطعات قالب و پایه و سولجر و مواردی از این دست.

تمیزکاری سطوح بیس پلیت ها از بتن و شیرابه های بتن و هرگونه ضایعات و باقیمانده های مربوط به عملیات ساختمانی.

کنترل ابعادی شیار به لحاظ صحت اجرای بتن ریزی به لحاظ ابعادی و موقعیت و یا مواردی نظیر چیپینگ سطح بتن فاز ۱ (درصورت نیاز مشاور)



شرکت فیدار آب سازه (سهامی خاص)

۵- ابزار و لوازم مورد نیاز

ابزار و لوازم مورد نیاز کنترلی

شاقول صنعتی، سیم پیانو، ریسمان کار، متر کوتاه، متر نواری، ابزار کنترل Hi-low ، گونیا، تراز، دوربین نقشه برداری نیو، شمشه آلومینیومی ۶ متری، فیلر فلزی ۰.۰ میلیمتر

ابزار و لوازم اجرائی

جرثقیل با طول بکسل مناسب به ارتفاع شیار وظرفیت حداقل ۱۰ تن، دستگاه جوش با طول کابل مناسب، تخته زیرپایی، آچار مربوط به تنظیم بولت و نات فیکس پارتها، الکترود ۳۰۸ و ۳۰۹ و ۷۰۱۸، دستگاه سنگ جت و مینی و صفحه سنگهای ساب و برش، آون دستی، سیم سیار، دریل مگنت، انواع مته و قلاویز، پانچ سوراخکاری لاستیک، دریل دستی، جک روغنی، و لوازم جانبی مربوط به عملیات مونتاژکاری.

۶- زمانبندی

در صورت مهیا بودن جبهه های نصب فیکس پارتها، پیش بینی مدت زمان نصب فیکس پارتها تقریباً ۳۰ روز و مدت نصب لاستیک و ادوات آب بندی دریچه ها تقریباً دو هفته و مدت تست خشک ۴ دریچه در جناح راست تقریباً ۱۰ روز بعد از اتمام فرآیند بتن ریزی ثانویه فیکس پارتها پیش بینی میشود.